




AS - 063

Beschleunigungs-Sensor mit Konstant-Stromversorgung Acceleration Sensor with constant current power Accéléromètre avec alimentation constante



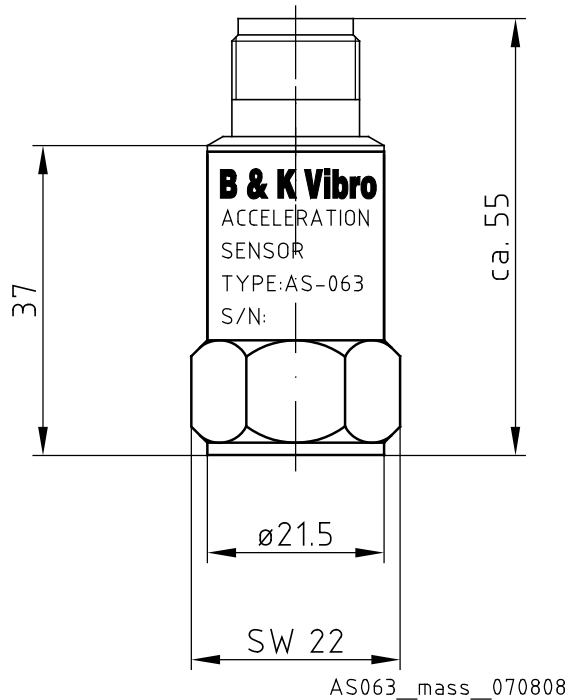


AS063__mass__070808

Abb. 1 Abmessungen

Fig. 1 Dimensions

Fig. 1 Dimensions

Mechanik	Mechanic	Mécanique
Masse ca. 130 g (ohne Leitung)	Weight approx. 130 g (without cable)	Masse env. 130 g (sans câble)
Gehäusematerial Edelstahl 1.4301	Housing material Stainless steel 1.4301	Matériau du coffret Acier spécial 1.4301
Anwendung Der Sensor AS-063 wird vorzugsweise zur Messung von Vibrationen an rotierenden Maschinen, z.B. Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt.	Application The AS-063 is mainly used for measurement of vibrations at rotating machines such as turbines, pumps, compressors, etc.	Utilisation L'accéléromètre AS-063 est utilisé de préférence pour mesurer les vibrations sur des machines rotatives, telles que turbines, pompes, compresseurs, etc.
 Beiliegende Sicherheitshinweise für Installation, Inbetriebnahme und Entsorgung müssen berücksichtigt werden!	 Attached safety instructions for installation, commissioning and disposal must be observed!	 Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation, la mise en route, et la dépose, doivent être strictement respectées!

Messprinzip

Die Beschleunigungs-Sensoren arbeiten nach dem piezoelektrischen Kompressionsprinzip. Im Sensor bilden eine Piezo-Keramikscheibe und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem.

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf das Piezoelement aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die proportional zur Beschleunigung sind.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.

Measuring Principle

The acceleration sensor operates according to the piezo-electric compression principle. A piezo-ceramic disc and an internal sensor mass form a spring-mass system in the sensor.

If this system is subjected to vibrations the mass produces an alternating force on the piezo element. As a result of the piezo effect this produces an electrical charge that is proportional to vibration acceleration.

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal.

Principe de mesure

Les accéléromètres fonctionnent selon le principe piézoélectrique de compression. A l'intérieur de l'accéléromètre, un disque piézo-céramique et une masse interne forment un système d'amortissement à ressort-masse.

Lorsque des vibrations agissent sur ce système, la masse exerce une force alternante sur l'élément piézoélectrique. Dû à l'effet piézo-électrique, ceci provoque des charges électriques proportionnelles à l'accélération.

Un amplificateur intégré transforme le signal de charge en un signal de tension utilisable.

Lieferumfang	Delivery extend	Étendue de la fourniture
<ul style="list-style-type: none"> • Sensor AS-063 • Gewindestift M8 x 14 • Gewindestift M8 x 1/4" 28 UNF • Dokumentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor AS-063 • Threaded stud M8 x 14 • Threaded stud M8 x 1/4" 28 UNF • Documentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor AS-063 • Goujon fileté M8 x 14 • Goujon fileté M8 x 1/4" 28 UNF • Documentation
Anschluss	Connection	Raccordement
<p>Steckverbindung (MIL C-5015)</p> <p>A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)</p>	<p>Connector (MIL C-5015) assignment:</p> <p>A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)</p>	<p>Connecteur (MIL C-5015)</p> <p>A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)</p>

Abb. 3 Steckeranschluss AS-063

Fig. 3 Connector assignment AS-063

Fig. 3 Raccordement AS-063

Anschlussleitung	Connecting cable	Conducteur de raccordement
AO-0573-S-xxxx xxxx = Länge xxxx = 0030 = 3,0m xxxx = 0050 = 5,0m	AO-0573-S-xxxx xxxx = Length xxxx = 0100 = 10,0m xxxx = 0150 = 15,0m xxxx = 0200 = 20,0m	AO-0573-S-xxxx xxxx = Longueur xxxx = 0250 = 25,0m xxxx = 0500 = 50,0m
Konstant-Stromversorgung I_B 4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA), verpolungsfest bis	Constant Power supply I_B 4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA polarised untill	Alimentation constante I_B 4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA polarité fixe à
Versorgungsspannung U_B +24 V Min.+18 VDC/ Max.+30 VDC	Voltage supply U_B +24 V Min.+ 18 VDC/ Max.+30 VDC	Tension d'alimentation U_B +24 V Min.+18 VDC/ Max.+30 VDC

Montage	Mounting	Montage
Ankopplung	Coupling	Couplage
Grundsätzlich gilt:	General rule:	Principe appliqué :
Die Masse des Beschleunigungs-Sensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungstechnisch relevante Masse des Messobjektes, an die er montiert ist.	The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight of the object onto which it is mounted.	La masse de l'accéléromètre doit être au moins dix fois plus petite que la masse significative pour la technique vibratoire de l'objet à mesurer, à laquelle il est raccordé.
Der Beschleunigungs-Sensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert.	The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted and this changes the vibration behaviour if it is too large.	L'accéléromètre est une masse supplémentaire qui sollicite l'objet à mesurer et qui modifie son comportement vibratoire.
Der Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanzfreie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.	The sensor requires a friction-locked, contact resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies.	La fixation de l'accéléromètre sur l'objet mesuré doit être rigide, réalisée par adhérence et sans résonance provoquée par contact, en particulier pour les mesures à haute fréquence.
Der Sensor ist mit dem beigegeführten Gewindestift zu montieren.	The sensor is to be attached using the supplied threaded stud, either:	L'accéléromètre doit être monté à l'aide du goujon fileté faisant partie de la fourniture.
Wahlweise mit:	Selectable with:	Au choix avec :
<ul style="list-style-type: none"> • Gewindestift M8 x 14 oder • Gewindestift M8 / 1/4" 28 UNF 	<ul style="list-style-type: none"> • Threaded stud M8 x 14 or • Threaded stud M8 / 1/4" 28 UNF 	<ul style="list-style-type: none"> • goujon fileté M8 x 14 ou • goujon fileté M8 / 1/4" 28 UNF
Die Einbaulage an der Maschine ist beliebig.	Can be mounted in any position .	La position de montage est facultative.

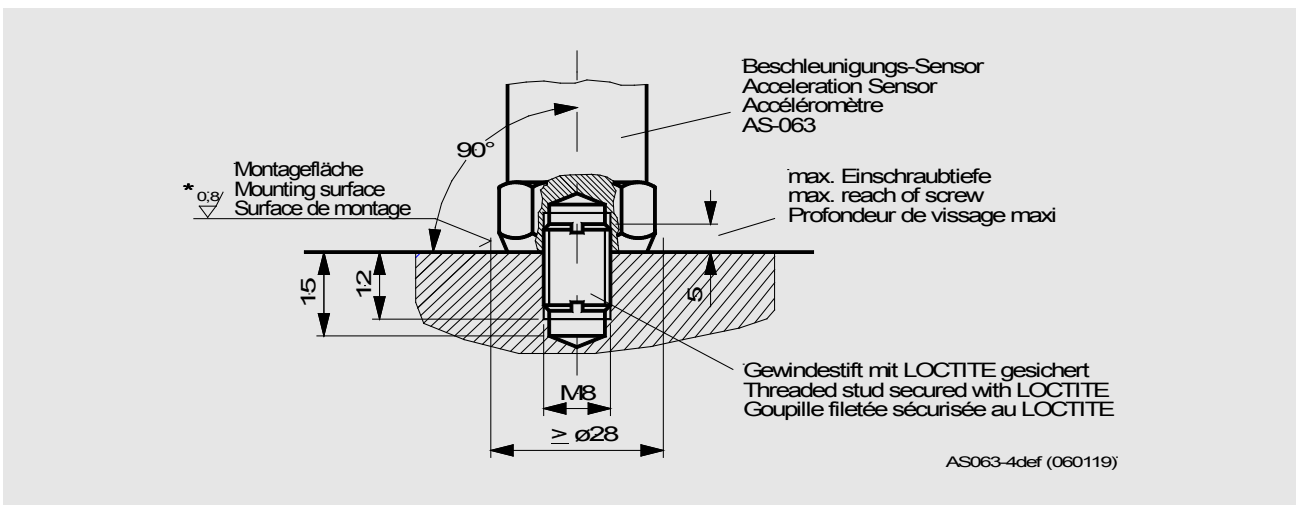


Abb. 4 Montage

Fig. 4 Mounting

Fig. 4 Montage

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan bearbeitet sein (Rautiefe 0.8) und einen Minstdurchmesser von 28 mm haben. Montagefläche mit Gewindebohrung M8 x 1,25 bzw. 1/4" 28 UNF, 15 mm tief versehen. Die Bohrung muss entgratet werden - plane Auflagefläche! Gewindestift gemäß Abb. 4 in Montagefläche einschrauben und sichern (z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest). Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern. Einschraubtiefe des Gewindestifts 12 mm. Sensor auf Gewindestift aufschrauben Max. Einschraubtiefe des Sensors ≤ 5 mm! Anzugsmoment für beigefügten Gewindestift: 3,5 Nm. | <ul style="list-style-type: none"> The mounting surface in the area of the sensor must be machined flat (Mounting surface 0.8) and a minimum diameter of 28mm. Provide a size M8 x 1.25 ,resp. 1/4" 28 UNF threaded hole 15 mm deep in the surface of the machine. "The drilled hole must be deburred – flat mounting surface!" Screw the threaded stud into the mounting surface in accordance with Fig. 4 and secure it with adhesive, e.g. LOCTITE 243 medium strength, or LOCTITE 270 high strength Apply a thin film of silicone grease on the mounting surface to prevent contact resonance. Maintain a max. length of the threaded stud 12 mm. Screw the sensor onto the threaded stud. Maintain a max. length of the sensor ≤ 5 mm! Torque for the supplied threaded stud is 3,5 Nm. | <ul style="list-style-type: none"> Dans les environs de l'accéléromètre, la surface de montage doit être usinée plane (Surface de montage 0.8) et avoir un diamètre de 28mm. Réaliser un taraudage M8 x 1,25 ou bien 1/4" 28 UNF, 15 mm de profondeur, dans la surface de montage. Le trou fraisé doit être ébavuré et la surface de montage plane ! Visser le goujon fileté selon fig. 4 dans la surface de montage, puis le bloquer avec, par exemple, LOCTITE 243 à résistance moyenne, LOCTITE 270 à haute résistance. Appliquer une fine couche de graisse de silicone sur la surface de montage, afin de réduire les résonances par contact. Respecter la profondeur maxi. de vissage de 12 mm. Visser l'accéléromètre sur le goujon fileté. Respecter la profondeur maxi. de capteur ≤ 5 mm! Couple de serrage pour le goujon fileté faisant partie de la fourniture : 3,5 Nm. |
|--|---|--|

Technische Daten Technical Data Données Techniques

Elektrik

Empfindlichkeit (80 Hz /23±3 °C)

100 mV/g ± 5 %
10,2 mV/m/s² ± 5 %

Genauigkeit der Empfindlichkeit

4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB
-50 °C ... +120 °C : ± 5 %

Richtungsfaktor (80 Hz)

≤ 8 ... 10 %

Resonanzfrequenz

35kHz ± 3 kHz

Electrical

Sensitivity (at 80 Hz /23±3 °C)

100 mV/g ± 5 %
10,2 mV/m/s² ± 5 %

Accuracy of Sensitivity

4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB
-50 °C ... +120 °C : ± 5 %

Transverse sensitivity (80 Hz)

≤ 8 ... 10 %

Resonance frequency

35kHz ± 3 kHz

Élém. élect.

Sensibilité (á 80 Hz /23±3 °C)

100 mV/g ± 5 %
10,2 mV/m/s² ± 5 %

Précision de Sensibilité

4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13k Hz : ±3 dB
-50 °C ... +120 °C : ± 5 %

Facteur transverse (80 Hz)

≤ 8 ... 10 %

Fréquence propre

35kHz ± 3 kHz

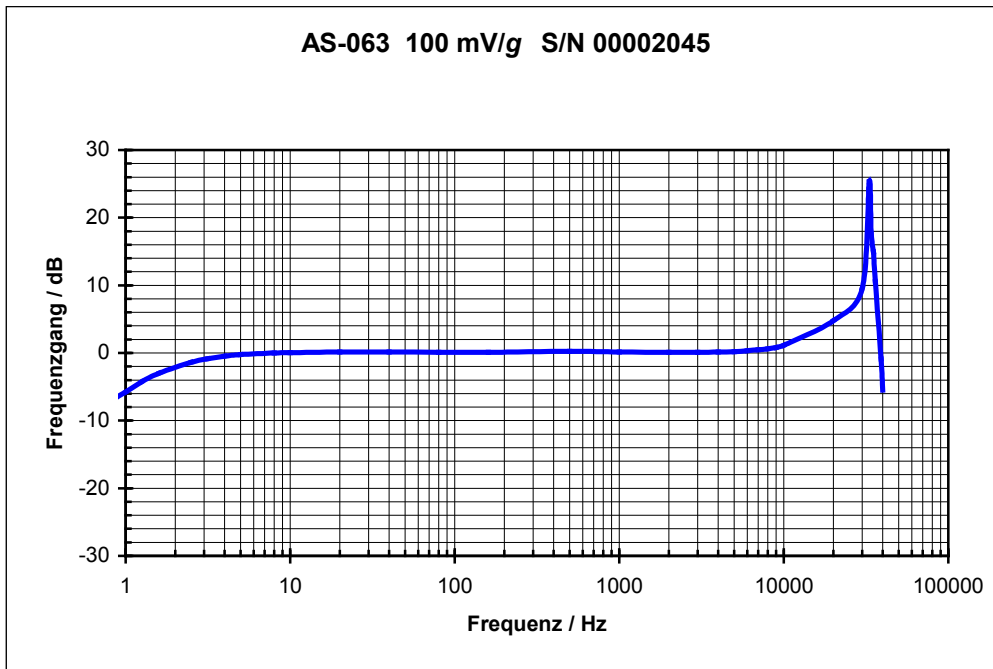


Abb. 2 Typischer Frequenzgang der Empfindlichkeit

Fig. 2 Typical frequency response of sensitivity


Fig. 2 Courbe en réponse type du facteur de transmission

Messbereich Measuring range Plage de mesure

± 80 g (U_B = +24 V...+30 V) : ±7%
± 40 g (U_B = +20 V) : ±7%
± 20 g (U_B = +18 V) : ±7%


± 80 g (U_B = +24 V...+30 V) : ±7%
± 40 g (U_B = +20 V) : ±7%
± 20 g (U_B = +18 V) : ±7%

± 80 g (U_B = +24 V...+30 V) : ±7%
± 40 g (U_B = +20 V) : ±7%
± 20 g (U_B = +18 V) : ±7%

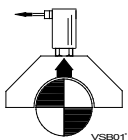


Polarität

Bei der eingezeichneten Bewegungsrichtung der Lagerschale entsteht ein positives Signal.

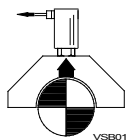

Polarity

A movement of the bearing housing in the direction shown below produces a positive signal.

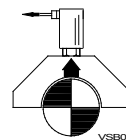

Polarité

Lorsque la coquille de coussinet se déplace dans le sens indiqué sur le croquis ci-dessous, il se produit un signal positif.

Dynamischer Innenwiderstand des Ausgangs	Dynamic internal resistance of output	Résistance interne dynamique de la sortie
≤ 300 Ω (Arbeitsfrequenzbereich) ca. 2 kΩ (Resonanzfrequenz) (Aussteuerung 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	≤ 300 Ω (Operating frequency range) approx. 2 kΩ (Resonance frequency) (Level control 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	≤ 300 Ω (gamme des fréq. de travail) ca. 2 kΩ (fréquence de résonance) (modulation 1 V _{eff} I _B = 4 mA)
Ruhepotential (- 50°C ... +125 °C)	Open-circ. pot. (- 50 °C ... +125 °C)	Potentiel de repos (- 50 °C ... +125 °C)
+12,5 V ±1,5 V	+12,5 V ±1,5 V	+12,5 V ±1,5 V
Dehnungsempfindlichkeit	Strain sensitivity	Sensibilité à la déformation
< 0,002 g/ (μm/m)	< 0,002 g/ (μm/m)	< 0,002 g/ (μm/m)
Magnetfeldempfindlichkeit	Magnetic field sensitivity	Sensibilité au champ magnétique
< 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	< 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	< 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT
Isolationswiderstand (Gehäuse - Pin A/B)	Insulation resistance (Housing - Pin A/B)	Résistance diélectrique (Boîtier - Pin A/B)
≥ 20 MΩ	≥ 20 MΩ	≥ 20 MΩ
Arbeitstemperaturbereich	Operating temperature range	Plage de température de travail
- 55 °C ... + 125 °C	- 55 °C ... + 125 °C	- 55 °C ... + 125 °C
Lagerungstemperaturbereich (in Originalverpackung)	Storage temperature range (in original packaging)	Plage de température pour le stockage (dans l'emballage d'origine)
-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Schutzart DIN 60529	Protection class DIN 60529	Protection DIN 60529
IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67
Überlastbarkeit	Overload capacity	Surcharge
dauernd 500 g Schock 5000 g (alle Richtungen)	continuous 500 g shock 5000 g (all directions)	permanente 500 g (crête) par choc 5000 g (toutes directions)
EMV	EMC	CEM
EN 61326-1	EN 61326-1	EN 61326-1
Durch elektromagnetische Einstreuungen (nach EN 61000-4-3) kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen.	Through electro-magnetic stray fields (acc. to EN 61000-4-3) influences on the measured values may arise.	Les interférences électromagnétiques (selon la norme EN 61000-4-3) peuvent altérer la valeur mesurée.
Bei Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen.	In case of disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable.	En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d'installer un flexible de protection métallique raccordé à la terre pour la ligne du capteur.
WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330	WEEE-Reg.-No. DE 69572330	WEEE-Reg.-N°. E 69572330
Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9	product category / application area: 9	catégorie de produits / domaine d'application: 9



Brüel & Kjær Vibro

EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Beschleunigungs-Sensor / Acceleration Sensor

Typ / *Type*

AS-063, AS-069

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EU-Richtlinie / *EU-directive*

2014/30/EU EMV-Richtlinie / EMC-Directive

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten/ EU Directive for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 61326-1: 2013

EN 50581 : 2012

Bereich / *Division*
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / *Signature*
CE-Beauftragter / CE-Coordinator

Ort/Place **Darmstadt**
Datum / *Date* **07.03.2017**


(Niels Karg)